

斜めに印刷される(多目的トレイの取付不良)


現象

ラベル用紙に対して斜めに印刷される。



原因

多目的トレイの取付不良
⇒多目的トレイが斜めになっている

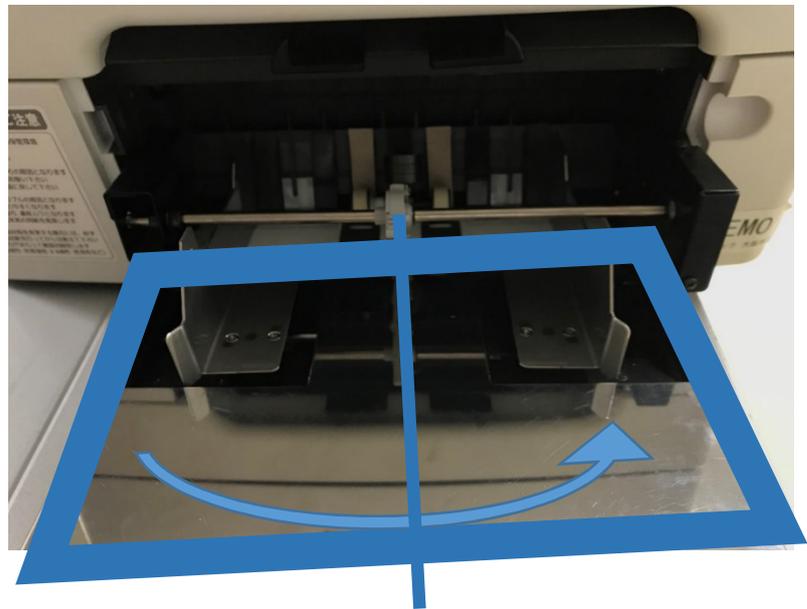

対策

多目的トレイの固定ねじを緩めて、
トレイの向きを調整してから
固定ねじを左右均等に締める。

※調整が難しい場合は、
タナックへご連絡ください。

