


用紙が2枚以上重なって給紙する

現象

ラベル紙が2枚重なって送られている

原因

- ①さばきが十分でない為ラベル同士がくっついている
- ②多目的トレイの脚の高さの調整不足

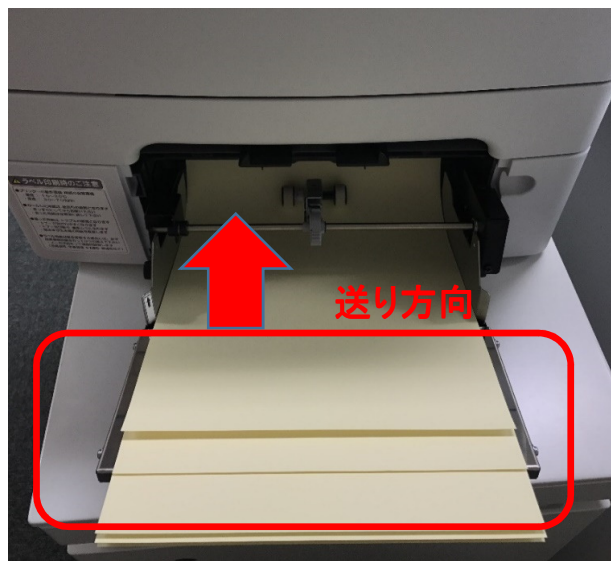

対策

- ①ラベル用紙をセットする前に十分にさばく
- ②多目的トレイの脚の高さを調整する(※2枚送りする場合は脚を高くする)

多目的トレイ下のレバーを操作すると、脚の高さを調整できます。

レバーをスライドすると脚の高さを3段階で調整できます。

※ラベル用紙が進行方向にカールしている場合ほど、脚を高くしてください。

